

## **Инструкция по монтажу**

- 1.** Зачистить место пайки алюминиевой оболочки кабеля при помощи кордощетki.
- 2.** Интенсивным пламенем газовой горелки прогреть оболочку, примерно, в течение 15-20 с., затем продолжить прогрев оболочки вместе с припоем А (припой А поставляется в виде бруска) до начала плавления припоя.
- 3.** Продолжая прогрев оболочки и припоя, произвести лужение оболочки путем натирания бруском припоя А до получения гладкого блестящего покрытия.
- 4.** После облуживания оболочки припоем А, сразу же, не давая ей остыть, поверх припоя А наноси слой припоя ПОС-30 (припой ПОС-30 поставляется в виде прутка диаметром 8 мм).
- 5.** Закрепить провод заземления при помощи бандажной проволоки на облуженном участке.
- 6.** Припаять провод заземления при помощи припоя ПОС-30, паяльного жира и газовой горелки.
- 7.** Продолжительности пайки, во избежание перегрева изоляции кабеля, должна быть не более 3 минут.